

הוראות יישום וஅங்கீகாரம்

שליכת צבעוני אקריליק / סילקוני / סיליקטי

הכנות הקיריות:

קירות הティיח המישר (השחור) צריכים להיות שטפים במים מاءבך ומלחים של הצמנט 48 שעות לפני מריחת הפרימר. לאחר השטיפה, בפינה ומוגלים סדקאים או אזורי חלולים (נתקים של הטיח מהקיר), יש לנקם ולהביא את הקיר למצב משורי ללא שריטות עמוקות או חורים או בליטות. (חומר לתיקון סדקאים טיח פוליקריט 160-א + לטקס גמש - דקוֹלִין - זמן יבוש 22 שעות לפני פרימר). בפינה והkirיות או בפינוקים או צבע או שליכת דקוֹרְטִיבִּי אחר - חשוב להזמין מדקוֹלִין דוח בדיקה של התשתיות.

חשוב בפינוק שחור אלה בשפריץ או צבע או שליכת דקוֹרְטִיבִּי אחר - חשוב להזמין מדקוֹלִין דוח בדיקה של התשתיות. החושים - לנוקת משטחי דרייה של הפיגם. שאריות טיח כדי שלא ילכלו את הקיר במלגן המריחה, רצוי לנתק את תמיינות הפיגמים מהKirיות ככל האפשר ולהברר תמיינות דרך חלונות או לגילופים צרים, או לסוף חלונות.

בפינה יש שטחים מרוצפים או חלונות מורכבים במבנה, יש להגן עליהם בעזרת נילון או קרטרון או ציפוי מגנן מתקלף.

מריחת פרימר (מקשר)

ניתן לישם את הפרימר במריחת מברשת, רולר, והזהה. הדרך החסכנית ביותר היא במריחת מברשת. הפרימר מגיע לשטח מגוון וכך שהמבחן יכול לראות את אזורי המריחה בברור ולא לפספס שטחים. בפינה ומוגלים סדקאים או פצעות לאחר מריחת הפרימר יש לנקם להמתן 22 שעות ולמרוח פרימר על התיקונים. את הפרימר יש למרוח מלמעלה לכיוון מטה וכן לרדרת עד מתחת לתחילת הטיח (אזור האיטום של קרכעית המבנה), בכך לא מנעו זיהילת מים קפイラית. ניתן לדלול את הפרימר עד כוכות של 1.5 ליטר מים לפחות. בחרוף אסור למרוח פרימר על קיר רטוב וספג מים, יש להמתן ליבוש של 48 שעות, או ליבוש מוחלט. פרימר מולבן או לבן - אין לדלול - מוכן לשימוש.

חשוב - תשתיות שונות דורשות פרימרים מיוחדים ו/או שירין Kiriyot וכן חשוב מאד שבתשתיות שלא בטיח שחור, יש להזמין דוח בדיקה מדקוֹלִין ולפעול בביצוע על פי ההוראות כדי לקבל אחריות על הציופי.

מריחת ציפוי

את הציופי יש למרוח לאחר מריחת הפרימר ויבשו המלא (24 שעות בק'יז - 48 שעות בחורף). יש לבצע בדיקת גוון וטקסטורה במריחתה בפינה, בתחתית הקיר ולהמתן 8-12 שעות לפני תחילת המריחה. את המריחה מתחילה מלמעלה כלפי מטה, על כל קומת פיגום עובדים 2 מביצעים (מורוח + משפשף טקסטוריה). עיבוד הטקסטוריה ע"י מלאגי פלסטיק - נקי המאלג פלסטיק בזמן המריחה לא יוציאו כדי מניע טיפול וסימני נזילה (פגעה בפיגמנט). העבודה מתבצעת במקביל בכל קומות הפיגום של קטע החזית, כדי שלא יוציאו חיבורים או תפריטים בין קומות הפיגום. בחודשי החורף צריך להתחל מוקדם בבורק כדי להימנע משמש ישירה וכן מטמפרטורה גבוהה של מעל 35 מעלות. בחודשי החורף צריך למרוח בטמפרטורה של מעל 7 מעלות. אסור לישם על טיח רטוב מים או ביום שצפוי גשם 1-22 שעות נוספת ליבוש ללא גשם. על פי דרישת הלוקוח ובתואם בתחילת המריחה נציג החברה יפקח וידריך את קבוצת הביצוע אף למרוח ואיך להימנע מטעויות בישום. החומר יוכל לשימוש - אין לדלול או לערבב עם חומרים זרים.

בטקסטוריות קלאסיות, בינוין וגובה מישים ב-2 שכבות דקotas (0.4, 0.5, 0.8, 0.0). זמן יבוש בין השכבות - בק'יז 24 שעות, בחורף 48 שעות.

חשוב - אין להפסיק מריחה באמצעות קטע או חזית, אין למרוח תחת שם שישירה, אלא בחזית מוצלת. שטחי Kiriyot שניצבים לאזור ריצוף ופונלים יש למרוח רק לאחר ביצוע רובע ואיטום הפנלים, כדי למניע זיהילת מים קפイラית לקיר וכן כדי לקבל חיבור יפה בין הקיר המצופה והפנל.

בגמר המריחה כומלץ לפרק את הפיגומים רק ביום למחמת כדי להימנע מפגימות של מוטות עצם ומותכת בציופי וכן מההידבקות אדמה ולכלוך לציפוי הטיר.

אחסנת חומר באטיר

חשוב מoad לאחסן במקומות מוצל וקריר במבנה מוגן. בק'יז אסור להשאיר חומר במשך (בחום מעל 30 מעלות). בחרוף אסור להשאיר חומר בחום בטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות, אחסנה חיצונית בחורף דורשת ערבול קל במקדה לפני המריחה והישום.

זמני אספקה וכלי עבודה

א. אספקת החומרים נעשית על פי הערכת כמות של המבנה. על המבצעים להעיר ולהשıp תוספות לקרה סיום 75% משטח המבנה ולהזמין לפחות 48 שעות מראש.

ב. כל עבדה - מומלץ לקבוצת הביצוע להשתמש בכלים המריחה (מלאגי מתחכת) חדשים ולא ישנים ועקבומיים. כמות המלאגים פלסטיק לטקסטוריה הנדרשת תהיה לפי כמות קומות הפיגום.

ג. בפינה וקובצת הביצוע זקופה לסייע או עצה טלפונית למשרד 00000000-04 או למנהל השירות, ענטר שאול - טל' נייד 052-2546445.

ד. בפינה והנכמם מבקשים לבטל ו/או לדחות הובלה בהתאם לאתר, יש להודיע על כך עד השעה 16:00 אחה"צ, יום לפני האספקה למשרד דקוֹלִין. בפינה ולא תגיע הודעת ביטול והסורה לא תתקבל באתר, יחויב הלוקוח בגין הובלה זו.

בdziela